

## BG Инфрачервен сензор за движение BRAVO SR36

Инструкция за безопасност

- Монтажът и свързването към електрическата мрежа трябва да се извърши от правоспособен електротехник!
- Задължително изключете захранното напрежение преди монтаж, демонтаж, свързване или обслужване!

**Представяне**

Сензорът BRAVO SR 36 включва или изключва осветлението автоматично, отчитащи инфрачервеното лъчение от коетовото тяло като контролен сигнал за задействане на осветлението. Сензорът отчита автоматично деңоначната промяна на светлината. Продуктът е подходящ за употреба в закрити помещения.

Преди да започнете работа, моля внимателно прочетете настоящото утвъртаве за употреба и спазвайте посочените инструкции за безопасност.

**Техническа спецификация**

- Работна температура: -20 + 40°C;
- Клас защита: IP 20
- Захранващо напрежение: 220-240V/AC;
- Честота: 50/60Hz;
- Допустима влажност: < 93% RH
- Обща осветеност: < 3-2000 Lux /може да бъде настроен/
- Номинална натоварване: 2000W за лампи с нажежаема жичка и 1000W за LED ламии;
- Време на задържане – мин.10 сек ±3 сек./ макс.15 мин. ± 2 мин.
- Обхват: 360°
- Зона на отчитане: 6м максимално (<24°С)
- Инсталация на височина до: 2,2-4 м
- Скорост на отчитане – 0,6-1,5 м/сек.

**Монтаж**

**Важно:**Сензорът отчита температурните промени в средата.Избягвайте монтирането му в близост до топлини източници, отразяващи повърхности, климатични системи, както и до лесно подвижни предмети, които се движат в резултат от въздушния поток.

- Изключете захранването!
- Уверете се, че устройството не може да бъде включено!
- Отстранете горния капак, като развиеате в посока обратна на часовниковата стрелка.
- Свържете според диаграмата в края на утвъртаването;
- Монтирайте с дубел основата, върху избраната повърхност;
- Монтирайте горния капак на сензора, включете и тествайте;
- Тест**
- Плъзнете ключа TIME обратно на часовниковата стрелка до минилана позиция/10 сек/. Плъзнете ключа LUX по часовниковата стрелка до максимална позиция /слънце/.
- Включете захранването;Сензорът и прикпената към него лампа в началото няма да имат сигнал в началото. След 30 сек. Сензорът може да започне работа. Ако сензорът получи индукционен сигнал, лампата ще се включи. Ако няма друг сигнал, след 10 секунди лампата ще се изключи.
- Плъзнете ключа LUX обратно на часовниковата стрелка до минимална позиция 3. Ако общата осветеност е повече от 3 LUX, сензорът няма да работи, лампата също. Ако осветеността е по-малко от 3 LUX /тъмно е/, сензорът ще работи. Ако няма индукционен сигнал, сензорът ще се изключи след 10 секунди.

**Важно:** Ако тествате сензорът през деня, ключът LUXтрябва да е на позиция слънце, в противен случай няма да работи. Ако лампата, с която е включен сензорът е повече от 60W,разстоянието между сензорът и лампата трябва да е най-малко 60 см.

**Запазване чистотата на околната среда:**

- Моля, извършляйте елементите на опаковката разделно в контейнерите, предназначени за съответния материал.
- Преди да извършите продукта, се свържете с вносител/а доставача или следвайте инструкциите на организациите, занимаващи оползотворяване на отпадъците във вашия регион.

**Отнася се до изделията, означени със символ WEEE (вчертан контейнер за отпадъци):**

1. Означенето WEEE посочва необходимост от разделно събиране на отпадъците от електронно и електрическо оборудване.

2. Така означените продукти не трябва да се извърлят в стандартните контейнери заедно с останалите видове отпадци.

3. Тези продукти могат да се окажат вредни за околната среда и затова изискват специални форми на преработка, възстановяване, рециклиране и неутрализиране.

## EN Infrared motion sensor BRAVO SR36

**Safety instructions**

- Installation and electrical connection must be done by a qualified electrician!
- It is mandatory to disconnect the power supply before installation, dismantling, connection or service!

**Presentation**

The sensor BRAVO SR 36 turns on or off lights automatically, taking into account the infrared radiation from the human body as a control signal which triggers the lighting. The sensor

automatically detects day and night. The product is suitable for indoor use.

Before starting work, carefully read this manual and follow these safety instructions.

**Technical specifications**

- Working Temperature: -20 to + 40 ° C;
- Ingress Protection: IP 20
- Power Supply: 220-240V / AC;
- Power Frequency: 50 / 60Hz;
- Working Humidity: <93% RH
- Ambient lighting: <3-2000 Lux /adjustable/
- Rated load: 2000W for incandescent lamps and 1000W of LED lamps;
- Time delay: - min.10 sec ± 3 sec. / Max.15 min. ± 2 min.
- Detection range: 360 °
- Detection Distance: max. 6 meters (<24 ° C)
- Installation height: 2.2 to 4 m
- Detection Moving Speed: 0.6-1.5 m/sec.

**Installation:**

**Important:**The sensor detect the temperature changes in sredata. Avoid its mounting in the vicinity of heat sources, reflective surfaces, air-conditioning systems, as well as easily movable objects which move as a result of air flow.

- Turn off the power supply!
- Make sure that the device can not be switched on!
- Remove the top cover by un-winding in against the clock direction.
- Connect according to the diagram at the end of the manual;
- Install the base by using an inflated screw on the selected surface;
- Install the top cover of the sensor, switch on and test;
- Test**
- Slide TIME knob anti-clockwise to minilana position /10sec /. Slide LUX knob clockwise to the maximum position / sun /.
- Turn the power on, the sensor and the attached lamp will not have signal in the beginning. After 30s warm up the sensor can start work. If the sensor receives induction signal, the lamp will turn on. If no other signal is received in 10 seconds the light will turn off.
- Slide LUX anti-clockwise to minimum position 3. If the ambient light is more than 3 LUX, the sensor will not work, so is the lamp. If ambient lightit is less than 3 LUX / darkness / sensor will work. If there is no induction signal, the sensor will switch off in 10 seconds.

**Important:** If the sensor is tested in the day, the key LUX should be on position sun, otherwise it will not work. If the lamp connected to the sensor is more than 60W, the distance between the sensor and the lamp must be at least 60 cm.

**Keeping the environment clean:**

- Please dispose the packaging components in separate containers, meant for the material.
- Before you dispose the product, contact the importer / supplier or follow the instructions from the organizations dealing with waste utilization in your area.

**Refers to products bearing the symbol WEEE (waste container crossed):**

- WEEE designation indicates the need for separate collection of waste electrical and electronic equipment.
- Products marked this way, should not be disposed in standard containers along with other types of waste.
- These products may be harmful to the environment and therefore require special forms of processing, recovery, recycling and neutralization.

## DE Infrarot Bewegungsmelder BRAVO SR36

**Sicherheitshinweise**

- Die Installation und der elektrische Anschluss dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!
- Vor Montage, Demontage, Anschluss oder Service unbedingt die Spannungsversorgung trennen!

**Präsentation**

Der Sensor BRAVO SR 36 schaltet die Beleuchtung automatisch ein und berücksichtigt dabei die Infrarotstrahlung des menschlichen Körpers als Steuersignal, das die Beleuchtung auslöst. Der Sensor erkennt automatisch Tag und Nacht. Das Produkt ist für den Innenbereich geeignet.

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Arbeit beginnen und befolgen Sie diese Sicherheitshinweise.

**Technische Spezifikationen**

- Arbeitstemperatur: -20 bis + 40 ° C;
- Schutzart: IP 20
- Spannungsversorgung: 220-240V / AC;
- Leistungsfrequenz: 50 / 60Hz;
- Luftfeuchtigkeit: <93% RH
- Umgebungsbeleuchtung: <3-2000 Lux / einstellbar /
- Nennlast: 2000W für Glühlampen und 1000W LED-Lampen;
- Zeitverzögerung: - min.10 Sek. ± 3 Sek. / Max. 15 min. ± 2 min.
- Erfassungsbereich: 360 °
- Erkennungswerte: max. 6 Meter (& lt; 24°C)
- Einbauhöhe: 2,2 bis 4 m
- Erfassungsbewegungsgeschwindigkeit: 0,6-1,5 m / s.

**Einbau:**

**Wichtig:** Der Sensor erfasst die Temperaturveränderungen in sredata. Vermeiden Sie die Montage in der Nähe von

Wärmequellen, reflektierenden Oberflächen, Klimaanlage, sowie von leicht bewegbaren Objekten, die sich durch Luftströmung bewegen.

- Spannungsversorgung ausschalten!
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht eingeschaltet werden kann!
- Entfernen Sie die obere Abdeckung, indem Sie sie gegen die Uhrrichtung drehen.
- Schließen Sie gemäß dem Diagramm am Ende des Handbuchs an;
- Setzen Sie den Sockel mit einer aufgeblasenen Schraube auf die ausgewählte Fläche ein;
- Obere Abdeckung des Sensors einbauen, einschalten und prüfen;
- Test**
- Schieben Sie den TIME-Knopf gegen den Uhrzeigersinn in die Minilana-Position / 10sec /. Schieben Sie den LUX - Knopf im Uhrzeigersinn auf die maximale Position / Sonne /.
- Schalten Sie das Gerät ein, der Sensor und die angeschlossene Lampe haben kein Signal am Anfang. Nach 30s Aufwärmern kann der Sensor die Arbeit beginnen. Wenn der Sensor Induktionssignal empfängt, schaltet sich die Lampe ein. Wenn kein anderes Signal in 10 Sekunden empfangen wird, schaltet sich das Licht aus.
- Schieben Sie LUX gegen den Uhrzeigersinn auf die Minimalposition 3. Wenn das Umgebungslicht mehr als 3 LUX beträgt, funktioniert der Sensor nicht. Wenn die Umgebungslichkeit geringer ist als 3 LUX / Dunkelheit / Sensor funktioniert. Ist kein Induktionssignal vorhanden, schaltet der Sensor in 10 Sekunden aus.

**Wichtig:** Wird der Sensor tagsüber getestet, sollte die Taste LUX auf Position Sonne stehen, sonst läuft sie nicht. Wenn die an den Sensor angeschlossene Lampe mehr als 60W beträgt, muss der Abstand zwischen dem Sensor und der Lampe mindestens 60 cm betragen.

**Die Umwelt sauber halten:**
1. Entsorgen Sie die Verpackungbestandteile in gesonderten, für das Material vorgesehenen Behältern.
2. Bevor Sie das Produkt entsorgen, wenden Sie sich an den Importeur / Lieferanten oder folgen Sie den Anweisungen der Organisationen, die sich mit der Abfallverwertung in Ihrem Gebiet befassen.

**Bezieht sich auf Produkte mit dem Symbol WEEE (Abfallcontainer gekreuzt):**
1. Die Bezeichnung WEEE kennzeichnet die Notwendigkeit einer getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten.
2. Produkte, die so gekennzeichnet sind, sollten nicht in Standardbehältern zusammen mit anderen Abfallarten entsorgt werden.
3. Diese Produkte können für die Umwelt schädlich sein und erfordern daher besondere Formen der Verarbeitung, Verwertung, Recycling und Neutralisierung.

**FR Capteur de mouvement infrarouge BRAVO SR36**

**Consignes de sécurité**

- L'installation et la connexion électrique doivent être effectuées par un électricien qualifié!
- E' obligatorie de débrancher l'alimentation électrique avant l'installation, le démontage, la connexion ou le service!

**Présentation**

Le capteur BRAVO SR 36 allume ou éteint automatiquement les lumières, en tenant compte du rayonnement infrarouge du corps humain comme signal de commande qui déclenche l'éclairage. Le capteur détecte automatiquement le jour et la nuit. Le produit convient à l'intérieur.
Avant de commencer le travail, lisez attentivement ce manuel et suivez ces consignes de sécurité.

**Spécifications techniques**

- Température de travail: -20 à + 40 ° C;
- Protection contre la pénétration: IP 20
- Alimentation: 220-240V / AC;
- Fréquence d'alimentation: 50 / 60Hz;
- Humidité de travail: <93% RH
- Eclairage ambiant: <3-2000 Lux / réglable /
- Charge nominale: 2000W pour les lampes incandescentes et 1000W de lampes de LED;
- Temporisation: - min. 10 s ± 3 sec. / Max.15 min. ± 2 min.
- Champ de rilevamento: max. 6 metri (<24 ° C)
- Distanza di installazione: 2,2-4 m
- Rilevamento velocità di movimento: 0,6-1,5 m / sec.

**Importante:** Il sensore rileva le variazioni di temperatura in sredata. Evitare suo montaggio in prossimità di soures de chaleur, de surfaces réfléchissantes, de systèmes de climatisation, ainsi que d'objets facilement mobiles qui se déplacent à cause du flux d'air.

- Coupez l'alimentation!
- Assurez-vous que l'appareil ne peut pas être mis sous tension!
- Déposer le couvercle supérieur en le dévissant dans le sens de l'horloge.
- Raccordez selon le schéma à la fin du manuel;

- Installer la base en utilisant une vis gonflée sur la surface sélectionnée;

- Installer le couvercle supérieur du capteur, allumer et tester;

**Tester**

- Faites glisser le bouton TIME dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position minilana / 10sec /. Faites glisser le bouton LUX dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position maximum / soleil /.

- Mettez l'appareil sous tension, le capteur et la lampe fixée n'aura pas de signal au début. Après 30s de réchauffer le capteur peut commencer à travailler. Si le capteur reçoit un signal d'induction, la lampe s'allume. Si aucun autre signal n'est reçu en 10 secondes, le voyant s'éteint.

- Glissez LUX dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position minimum 3. Si la lumière ambiante est supérieure à 3 LUX, le capteur ne fonctionnera pas, de même que la lampe. Si la lumière ambiante est inférieure à 3 LUX / l'obscurité / le capteur fonctionnera. S'il n'y a pas de signal d'induction, le capteur s'éteindra dans 10 secondes.

**Important:** Si le capteur est testé dans la journée, la clé LUX doit être en position soleil, sinon elle ne fonctionnera pas. Si la lampe connectée au capteur est supérieure à 60 W, la distance entre le capteur et la lampe doit être d'au moins 60 cm.

**Maintenir l'environnement propre:**

- Veuillez disposer les composants de l'emballage dans des récipients séparés, destinés au matériau.
- Avant de vous débarrasser du produit, contactez l'importateur / fournisseur ou suivez les instructions des organisations qui traitent de l'utilisation des déchets dans votre région.

**Désigne les produits portant le symbole WEEE (conteneur à déchets traversé):**

- La désignation WEEE indique la nécessité de collecter séparément les déchets d'équipements électriques et électroniques.
- Les produits marqués de cette façon ne doivent pas être jetés dans des récipients standard avec d'autres types de déchets.
- Ces produits peuvent être nocifs pour l'environnement et nécessiter des formes spéciales de transformation, de valorisation, de recyclage et de neutralisation.

**IT Movimento a infrarossi sensore BRAVO SR36**

- Istruzioni di sicurezza
  - 1. Installazione e il collegamento elettrico devono essere eseguiti da un elettricista qualificato!
  - 2. E' obbligatorio scollegare l'alimentazione prima installazione, smontaggio, il collegamento o il servizio!
- Presentazione
- Il sensore SR BRAVO 36 attiva o disattiva automaticamente le luci, prendendo in considerazione la radiazione infrarossa dal corpo umano come un segnale di controllo che attiva l'illuminazione. Il sensore rileva automaticamente giorno e notte. Il prodotto è adatto per uso interno.
- Prima di iniziare il lavoro, leggere attentamente questo manuale e seguire le istruzioni di sicurezza.
- Specifiche tecniche**
- Temperatura di funzionamento: da -20 a + 40 ° C;
  - Grado di protezione: IP 20
  - Alimentazione: 220-240V / AC;
  - Frequenza di alimentazione: 50/60 Hz;
  - Umidità di lavoro: <93% RH
  - Illuminazione ambiente: <3-2000 Lux / regolabile /
  - Carico nominale: 2000W per lampade ad incandescenza e 1000W di lampade a LED;
  - Tempo di ritardo: - min.10 sec ± 3 sec. / Max.15 min. ± 2 min.
  - Campo di rilevamento: max. 6 metri (<24 ° C)
  - Distanza di installazione: 2,2-4 m
  - Rilevamento velocità di movimento: 0,6-1,5 m / sec.

**Importante:** il sensore rileva le variazioni di temperatura in sredata. Evitare suo montaggio in prossimità di fonti di calore, superfici riflettenti, impianti di condizionamento, nonché di oggetti facilmente mobili che si muovono per effetto del flusso d'aria.

- Spegnere l'alimentazione!
- Assicurarsi che il dispositivo non può essere acceso!
- Togliere il coperchio superiore non-avvolgimento in senso contrario alla direzione di clock.
- Collegare secondo lo schema alla fine del manuale;
- Installare la base utilizzando una vite gonfiato sulla superficie selezionata;
- Installare il coperchio superiore del sensore, accendere e di prova;

**Test**

- Far scorrere manopola TIME in senso antiorario in posizione minilana / 10sec /. Far scorrere LUX in senso orario al massimo la posizione / sole /.

- Accendere la, il sensore e la lampada collegata non avranno il segnale all'inizio. Dopo 30 anni riscaldano il sensore può iniziare a lavorare. Se il sensore riceve il segnale di induzione, la lampada si accende. Se nessun altro segnale è ricevuto in 10 secondi la luce si spegne.

- Far scorrere LUX in senso antiorario per posizione di minimo 3. Se la luce ambiente è superiore a 3 LUX, il sensore non funziona,

così è la lampada. Se light ambiente è inferiore a 3 LUX / buio / sensore funzionerà. Se non vi è alcun segnale di induzione, il sensore si spegne in 10 secondi.

**Importante:** Se il sensore viene testato nel corso della giornata, la chiave LUX dovrebbe essere sulla posizione del sole, altrimenti non funzionerà. Se la lampada collegata al sensore è superiore a 60W, la distanza tra il sensore e la lampada deve essere di almeno 60 cm.

**Mantenere l'ambiente pulito:**

- Si prega di smaltire le componenti di confezionamento in contenitori separati, destinati per il materiale.
- Prima di smaltire il prodotto, contattare l'importatore / fornitore o seguire le istruzioni delle organizzazioni che si occupano di utilizzo dei rifiuti nella vostra zona.

**Si riferisce ai prodotti recanti il simbolo RAEE (contenitore per rifiuti attraversato):**

- Designazione WEEE indica la necessità per la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- I prodotti contrassegnati questo modo, non devono essere smaltiti in contenitori standard insieme ad altri tipi di rifiuti.

3. Questi prodotti possono essere dannosi per l'ambiente e quindi richiedono particolari forme di trattamento, il recupero, il riciclaggio e la neutralizzazione.

**SP Sensor de movimiento infrarrojo BRAVO SR36**

**Instrucciones de seguridad**

- La instalación y la conexión eléctrica deben ser efectuadas por un electricista cualificado!

2. ¡Es obligatorio desconectar la fuente de alimentación antes de la instalación, desmontaje, conexión o servicio!

**Presentación**

El sensor BRAVO SR 36 enciende o apaga automáticamente las luces, teniendo en cuenta la radiación infrarroja del cuerpo humano como una señal de control que activa la iluminación. El sensor detecta automáticamente día y noche. El producto es adecuado para uso en interiores.

Antes de empezar a trabajar, lea cuidadosamente este manual y siga estas instrucciones de seguridad.

**Especificaciones técnicas**

- Temperatura de trabajo: -20 a + 40 ° C;
- Protección de Ingresos: IP 20
- Fuente de alimentación: 220-240V / AC;
- Frecuencia de potencia: 50 / 60Hz;
- Humedad de trabajo: <93% RH
- Iluminación ambiental: <3-2000 Lux / ajustable /
- Carga clasificada: 2000W para las lámparas incandescentes y 1000W de lámparas del LED;
- Retardo de tiempo: - min. 10 s ± 3 seg. / Max.15 min. ± 2 min.
- Alcance de detección: 360 °
- Distancia de detección: máx. 6 metros (<24 ° C)
- Altura de montaje: 2,2 a 4 m
- Velocidad de movimiento de detección: 0,6-1,5 m / seg.

**Instalación:**

**Importante:** El sensor detecta los cambios de temperatura en sredata. Evite su montaje cerca de fuentes de calor, superficies reflectantes, sistemas de aire acondicionado, así como a objetos fácilmente móviles que se mueven como resultado del flujo de aire.

- ¡Apague la fuente de alimentación!
- ¡Asegúrese de que el aparato no pueda encenderse!
- Retire la cubierta superior desenrollándola con la dirección del reloj.
- Conectar de acuerdo con el diagrama al final del manual;
- Instalar la base utilizando un tornillo hinchado en la superficie seleccionada;
- Instale la tapa superior del sensor, encienda y pruebe;

**Prueba**

- Deslice el botón TIME en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición minilana / 10sec /. Deslice el mando LUX hacia la derecha hasta la posición máxima / sol /.

- Encienda, el sensor y la lámpara conectada no tendrán señal al principio. Después de 30s calentará el sensor puede comenzar a trabajar. Si el sensor recibe señal de inducción, la lámpara se encenderá. Si no se recibe ninguna otra señal en 10 segundos, la luz se apagará.

- Deslice el LUX en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición mínimo 3. Si la luz ambiente es superior a 3 LUX, el sensor no funcionará, al igual que la lámpara. Si la luz ambiente es inferior a 3 LUX / oscuridad / sensor funcionará. Si no hay señal de inducción, el sensor se apagará en 10 segundos.

**Importante:** Si el sensor se prueba en el día, la llave LUX debe estar en posición sol, de lo contrario no funcionará. Si la lámpara conectada al sensor es superior a 60 W, la distancia entre el sensor y la lámpara debe ser de al menos 60 cm.

**Mantener el medio ambiente limpio:**

- Por favor, deseché los componentes del embalaje en recipientes separados, destinados al material.
- Antes de deshechar el producto, póngase en contacto con el importador / proveedor o siga las instrucciones de las organizaciones que se ocupan de la utilización de residuos en su área.

**Se refiere a los productos que llevan el símbolo WEEE (contenedor de residuos cruzado):**

1. La designación de WEEE indica la necesidad de recoger por separado los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

2. Los productos marcados de esta manera, no se deben disponer en contenedores estándar junto con otros tipos de residuos.

3. Estos productos pueden ser nocivos para el medio ambiente y por lo tanto requieren formas especiales de procesamiento, recuperación, reciclado y neutralización.

**МК Инфрацрвен сензор за движение BRAVO SR36**

Безбедносна упутства

- Инсталација и електрична врска мора да биде направено од страна на квалификуван електричар!
- Тоа е задолжително да се исклучи напојувањето пред инсталација, расклопување, врска или услуга!

**Презентација**

Сензорот BRAVO SR36 вклучува или исклучува автоматски светла, водечи сметка за инфрацрвено зрачење од човечкото тело како контролен сигнал кој предизвикуваи на осветлување. На сензорот автоматски го детектира и денес и ноќе. Производот е погоден за внатрешна употреба. Пред да започнете со работа, внимателно прочитајте го ова упутство и да ги следат овие упутства за безбедност.

**Технички спецификации**

- Работна температура: -20 до + 40°C;
- Целосно заштита: IP 20
- Напојување: 220-240V / AC;
- Моќта Фреквенција: 50 / 60Hz;
- Работна влажност: <93% RH
- Амбиентално осветлување: <3-2000 LUX / прилагодување /
- Номинална моќ: 2000W за лампи и 1000W на LED светла;
- Време на : - min.10 сек ± 3 сек. / Максимум 15 мин. ± 2 мин.
- Откривање спектар: 360 °
- Расстояние на детекција: макс. 6 метри (<24 ° C)
- Висина за инсталација: 2,2 до 4 м
- Детекција Преместување Брзина: 0,6-1,5 м / сек.

**Инсталација:**

**Важно:** Сензорот детектира промените на температурата во средата. Избегне монтажа своите во близина на извори на топлина, рефлектирачки површини системи, клима-уред, како и да се лесно подвижни предмети кои се движат како резултат на протокот на воздух.

- Исклучување на снабдување со електрична енергија!
- Осигурајте го дека уредот не може да биде вклучен!
- Издадете го преденот капак со неликвидација во против насока на часовникот.
- Поврзете во зависност од дијаграи на крајот на рачно;
- Инсталирајте базата со користење на надуени завртката на избрани површина;
- Поставете го горниот капак на сензорот, вклучете го и тестот;

**Тест**

- Презентација ВРЕМЕ коцето анти-стрелките на часовникот за минилана позиција /10сек /. Лизгајте го регулаторот надесно LUX во максималната позиција / сонцето /.

- Вклучете ја, на сензорот и приложението светилка нема да има сигнал на почетокот. По 30-ти зарגע сензорот може да започнат со работа. Ако сензорот добива индукција сигнал, светлото ќе се вклучи. Ако нема други сигнал е примена во 10 секунди светлина ќе се исклучи.

- Презентација LUX анти-стрелките на часовникот за минималната позиција 3. Ако амбиенталната светлина е повеќе од 3 LUX, сензорот нема да работи, така е светилка. Ако ambient light е помалку од 3 LUX / темнота / сензор ќе работат. Ако нема индукција сигнал на сензорот ќе се исклучи во 10 секунди.

**Важно:** Ако на сензорот се тестира во текот на денот, ключот LUX треба да биде на позиција сонцето, во спротивно нема да работи. Ако светилка поврзани со сензорот е повеќе од 60W, растојанието помеѓу сензорот и светилка мора да биде најмалку 60 см.

**Одржување на чиста животна средина:**

- Ве молиме да се ослободите компонентите на пакувањето, но посебно контейнери, наменети за материјалот.
- Пред да се ослободите од вањните производи, контактирајте увозникот / снабдувач или следете ги инструкциите од организациони кои се занимаваат со искористување на отпадот во вашата област.

**Се однесува на производи со WEEE симболот (свд отпад рац):**

Сензор BRAVO SR36 укључује или искључује светла аутоматски, узимајући у обзир инфрацрвено зрачење из људског тела као контролни сигнал који изазива осветљење. Сензор аутоматски детектује дан и ноћ. Производ је погодан за унутрашњу употребу.

Пре почетка рада, pažљиво прочитајте ово упутство и придржавајте овај безбедносних упутстава.

**Техничке спецификације**

- Радна температура: -20 до + 40°C;

- Ингресс заштите: IP20

- Напајање: 220-240V / AC;

- Снага Фреквенција: 50 / 60Хз;

- Радна влажност: <93% RH

- Амбијентално осветљење: <3-2000 LUX / подесива /

- Ратед оптерењење: 2000W за жаруле са уажерним влакном и 1000W на LED светлике;

- Време кашњења: - Мин.10 сек ± 3 сек. / Макс.15 мин. ± 2 мин.

- Опсег детекције: 360 °

- Детекција Удаљеност: макс. 6 метара (<24 ° C)

- Висина уградње: 2,2 до 4 м

- Детекција Мовинг Брзина: 0.6-1.5 м / сек.

**Инсталација:**

**Важно:** Сензор детектује промене температуре у средата. Избегавајте своју монтажу у близини извора топлоте, рефлектујућим површинама, система за климатизацију, као и да се лако покретне ствари које се креће као резултат протока ваздуха.

- Искључите напајање!

- Уверите се да уређај не може да се укључи!

- Уклоните горњи поклопац УН-навијање у односу на сат правцу.

- Повећавање према шеми на крају приручника;

- Инсталирајте базу помоћу увећаних вијак на изабраном површини;

- Инсталирајте горњи поклопац сензора, укључите и теста;

**Тест**

- Слajда дугме супротно кретању казaljке на мињилана положај / 10сек./, Слajде дугме LUX смеру казaljке на сату до максималног положаја / сун./.

- Укључите је, сензор и прикључен лампа неће имати сигнал у почетку. Након 30с загрејати сензор може почети са радом. Ако сензор прима индукциони сигнал, лампица ће се укључити. Ако је примљено ниједан други сигнала за 10 секунди светло ће се угасити.

- Слajд LUX супротно кретању казaljке на минималну позицију 3. Ако је амбијентално светло је више од 3 LUX, сензор неће радити, тако да је лампа. Ако амбијент лигхт је мање од 3 LUX / тама / сензор ће радити. Ако не постоји индукција сигнала, сензор ће се искључити за 10 секунди.

**Важно:** Ако сензор је тестиран у дан, кључи LUX би требало да буде на позицији сунцу, у супротног неће радити. Ако лампа повезан са сензора је више него 60W, растојање између сензора и лампе мора бити најмање 60 цм.

**Држите чистотину средину:**

1. Молимо вас, одложите компоненте за паковање у одвојеним посудама, намењен материјала.

2. Пре него што одложите производ, контактирајте возника / добављача или следите упутства из организација које се баве коришћења отпада у вашем подручју.

**Односи се на производе који носе симбол WEEE (контејнер за смештење урштени):**

1. Ознака WEEE указује на потребу за одвојено сакупљање отпада електричне и електронске опреме.

2. Производи који су означени на овај начин, не треба одлагати у стандардним контејнерима заједно са другим врстама отпада.

3. Ови производи могу бити штетни по околину и стога захтевају посебне облике прераде, опоравак, рециклажу и неутрализацију.

## SRH Infracrveni Prijedlog senzor BRAVO SR36

**Сигурносне упуте**

1. Инсталација и прикључање струје мора бити учињено од стране квалификованог електричара!

2. Она је обавезна да искључите паранање прије уградње, демонтажирања, веze или услуга!

**Презентација**

Bravo senzor SR 36 се укључује или искључује свјетла аутоматски, узимајући у обзир инфрацрвено зрачење из људског тијела као контролни сигнал који активира освјетљење. Сензор аутоматски открива и данју и ноћу. Производ је погодан за употребу у затвореном простору.

Пре почетка рада, pažљиво прочитајте овај приручник и придржавајте се слjедeћих сигурносних упута.

**Техничке спецификације**

- Радна температура: -20 до + 40 ° C;

- Продирање заштите: IP 20

- Напајање: 220-240V / AC;

- Снага Фреквенција: 50 / 60Hz;

- Радна влажност: <93% RH

- Амбијентална расвјета: <3-2000 Lux / подесиво /

- Називна снага: 2000W за жаруле за жарном нити и 1000W LED свјетлике;

- Одгода времена: - мин.10 сек ± 3 сек. / Макс.15 мин. ± 2 мин.

- Распон детекције: 360 °

- Детекција Удаљеност: макс. 6 метара (<24 ° C)

- Висина уградње: 2,2 до 4 м

- Детекција Премјештање Брзина: 0,6 - 1,5 м / сек.

**Инсталација:**

**Важно:** Сензор открти промјене температуре у средата. Избегавајте свој уградњу у близини извора тоpline, рефлектирајућих површина, sustava за кондиционирање зрака, као и да се лако покретне објекте који се помичу као послjедика протока зрака.

- Искључите напајање!

- Уверите се да је уређај не може укључити!

- Уклоните горњи поклопац од стране UN-навијање у смјеру супротног од смјера sat.

- Спајање према дијаграму на крају приручника;

- Поставите базу помоћу напухани вијак на одабраној површини;

- Поставите горњи поклопац сензора, укључите и тестирајте;

**Тест**

- Слajде ВРИЈЕМЕ руцки ауту у смјеру казaljке на мињилана положај / 10сек./, Слajде LUX смеру казaljке на сату до максималног положај / сунчање /.

- Укључите паранање, сензор и прицврћена свјетлика неће имати сигнал у почетку. Након 30s загријати сензор може почети радити.

Ако сензор прима индукциони сигнал, лампика ће се упалити. Ако се не прими други сигнал у 10 секунди свјетло ће се искључити.

- Слajде LUX anti-u смјеру казaljке на минимум положај 3. Ако је околна свјетлост је више од 3 LUX, сензор неће радити, тако да је свјетлијка. Ако околине light је мањи од 3 LUX / тама / сензор ће радити. Ако нема индукције сигнала, сензор ће се искључити на 10 секунди.

**Важно:** Ако је сензор је тестиран у дан, кључ LUX би требало бити на положају sunca, јер у противном неће радити. Ако се жаруљика спојена на сензор је више од 60W, удаљеност између сензора и лампе мора бити најмање 60 цм.

**Имајући околућ чистим:**

1. Молимо распологати компоненте за пакирање у посебне контејнере, намењение за материјал.

2. Прије брисања производ, обрaтите се узовник / добављача или слjедите упуте из организација које се баве употребе отпада на свом подручју.

**Односи се и на производе које носе симбол WEEE (спремник отпада пређао):**

1. WEEE ознака указује на потребу за одвојено прикључање отпада електричне и електронике опреме.

2. Производи означени на овај начин, не смју се бацати у стандардним спремницама, заједно с осталим врстама отпада.

3. Ови производи могу бити штетне за околиш и стога захтијевају посебне облике обраде, опорабе, рециклирања и неутрализације.

## RO Senzor de miscare in infrarosu BRAVO SR36

**Instrucțiuni de siguranța**

1. Instalarea și conectarea electrică trebuie să fie efectuată de către un electrician calificat!

2. Este obligatoriu să deconectați sursa de alimentare înainte de instalare, dezmembrare, conexiune sau servicii!

**Prezentare**

Senzorul SR 36 BRAVO se aprinde sau stinge luminile în mod automat, ținând cont de radiația infraroșu de la corpul uman ca un semnal de control care declanșează iluminatul. Senzorul de detectează automat zi și noapte. Produsul este potrivit pentru utilizarea în interior.

Înainte de începerea lucrului, citiți cu atenție acest manual și urmați aceste instrucțiuni de siguranță.

**Specificații tehnice**

Temperatura de lucru : -20 până la + 40 ° C;

- Grad de protecție: IP 20

- Alimentare: 220-240 V / AC;

- Putere Frecvența: 50 / 60Hz;

- Umiditate de lucru: <93% RH

- Iluminat ambiantal: <3-2000 Lux / reglabil /

- Sarcină nominală: 2000W pentru lămpile cu incandescentă și lămpi cu LED-uri 1000W;

- Timp de înțărțire: - min.10 sec ± 3 sec. / Max.15 min. ± 2 min.

- Gama de detecție: 360 °

- Distanța de detectare: max 6 metri (<24 ° C)

- Înlățimea de instalare: 2,2 m

- Detectarea vitezei de deplasare: 0,6-1,5 m / sec.

**Instalare:**

**Important:** Senzorul detectează schimbările de temperatură în sredata. Evitați montarea în apropierea surselor de căldură, suprafețe reflectante, sisteme de aer condiționat, precum și a obiectelor cu ușurință mobile, care se mișcă, ca urmare a fluxului de aer.

- Opriți alimentarea cu energie electrică!

- Asigurați-vă că dispozitivul nu poate fi pornit!

- Scoateți capacul superior de un-inșurător în sens contrar direcției de ceas.

- Conectarea conform schemei la sfârșitul manualului;

- Instalați baza cu ajutorul unui șurub urmfat de pe suprafața selectată;

- Instalați capacul superior al senzorului, porniți și încercați;

**Test**

- Găsiți butonul de anti-sensul acelor de ceasornic în poziția mișnala / 10sec./, Culisa LUX sensul acelor de ceasornic până la maxim / poziția / soare.

- Porniți, senzorul și lampa atașat nu va avea semnal de la început. Dupa ce 30 de ani se încălzează senzorul poate incepe să funcționeze. Dacă senzorul recepționează semnal de inducție, lampa se va aprinde. În cazul în care nici un alt semnal este primit în 10 secunde, lumina se va stinge.

- Slide LUX anti-sensul acelor de ceasornic în poziția minimă 3. Dacă lumina ambiantală este mai mult de 3 LUX, senzorul nu va funcționa, deci este lampa. În cazul în care light ambiantă este mai mică de 3 LUX / întuneric / senzor va funcționa. În cazul în care nu există nici un semnal de inducție, senzorul va opri în 10 secunde.

**Important:** Dacă senzorul este testat în ziua respectivă, cheia LUX ar trebui să fie pe poziția soarelii, în caz contrar nu va funcționa. Dacă lampa conectă la senzorul este mai mare de 60 W, distanța dintre senzor și lampa trebuie să fie de cel puțin 60 cm.

Păstrarea medului curat:

1. Vă rugăm să eliminați componentele de ambalar în recipiente separate, destinate materiailului.

2. Înainte de a elimina produsul, contactați importatorul / furnizorul sau urmați instrucțiunile din organizațiile care se ocupă de utilizare a deșeurilor în zona dumneavoastră.

**Se referă la produsele care poartă DEEE simbolul (container de deșeuri încrușate):**

1. Desemnarea DEEE indică necesitatea de colectare separată a echipamentelor electrice și electronice uzate.

2. Produsele marcate în acest fel, nu trebuie să fie dispuse în containere standard, împreună cu alte tipuri de deșeuri.

3. Aceste produse pot fi dăunătoare pentru mediu și, prin urmare, necesită forme speciale de prelucrare, valorificare, reciclare și neutralizare.

## HU Infracvörös mozgásérzékelő BRAVO SR36

**Biztonsági utasítások**

1. Telepítés és villamos csatlakoztatás kell tenni egy villanyszerelőt!

2. Közéledő húzza ki a tápegységét a telepítés előtt, bontás, kapcsolat vagy szolgáltatást!

**Bemutatók**

Érzékelő BRAVO SR 36 be- vagy kikapcsolja a lámpák automatikusan, figyelembe véve az infravörös sugárzás az emberi test, mint egy vezérlő jel, amely kiváltja a világítás. Az érzékelő automatikusan éjjel és nappal. A termék alkalmas beltéri használatra.

A munka megkezdése előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és kövesse a biztonsági utasításokat.

Műszaki adatok

- Űzemi hőmérséklet: -20 és + 40 ° C;

- Védettséig: IP 20

- Táp: 220-240 / AC;

- Hálózati frekvencia: 50 / 60Hz;

- Működési páratartalom: <93% relatív páratartalom

- A környezeti megvilágítás: <3-2000 Lux / állítható /

- Névleges terhelés: 2000W izóppal és 1000W LED lámpák.

- Késleltetés: - min.10 sec ± 3 sec. / Max.15 min. ± 2 min.

- Érzékelési tartomány: 360 °

- Érzékelési távolság: max. 6 méter (<24 ° C)

- Beépítési magasság: 2,2-4 m

- Felismerés Mozgó sebesség: 0,6-1,5 m / sec.

Felkészelés:

Fontos: Az érzékelő érzékeli a hőmérséklet változását sredata. Kerüljék a beszerelésére közeleben hőforrás, a tükröződő felületek, légkondicionáló rendszerek, valamint a könnyen mozgatható tárgyak mozgokan, mint a légáramlás hatására.

- Kapcsolja ki a tápegysétséget!

- Ellenőrizze, hogy a készülék nem kapcsolható be!

- Vegye le a felső fedelet un-tekereless az óra ellen irányba.

- Csatlakoztassa az ábra szerint a végén a kézi;

- Szerelje fel a bázis segítségével felfűjt csavart a kiválasztott felületre;

- Szerelje fel a felső fedetet az érzékelő, a be-és teszt;

**Test**

- Slide IDő gombot óramutató járásával ellentétes irányba miňnala pozíció / 10 s./, Slide LUX óramutató járásával megegyező irányba a maximális állásba / V./.

- Kapcsolja be a készüléket, az érzékelő és a csatló lámpa nem lesz jel az elején. Miután 30s fellemegeđni az érzékelő munkába. Ha az érzékelő kap indukciós jelet, a lámpa kigyullad. Ha nincs más jel érzékel 10 másodperc a fény kialszik.

- Slide LUX óramutató járásával ellentétes irányban minimális pozícióba 3. Ha a környezeti fény több mint 3 LUX, az érzékelő nem fog működni, így a lámpa. Ha a környezeti light kevesebb mint 3 LUX / sötétség / érzékelő fog működni. Ha nincs indukció jele,

- Szerelje fel a tápegysétséget!

- Ujjonnyel a tápegysétséget!

- Ujjonnyel a tápegysétséget!

- Ujjonnyel a tápegysétséget!

- Ujjonnyel a tápegysétséget!

- Ujjonnyel a tápegysétséget!

- Ujjonnyel a tápegysétséget!

- Ujjonnyel a tápegysétséget!

- Ujjonnyel a tápegysétséget!

- Ujjonnyel a tápegysétséget!

- Ujjonnyel a tápegysétséget!

**Termékekre vonatkozó jelzéssel ellátott elektromos és elektronikus berendezések (hulladék konténer áthívása):**

1. WEEE megjelölés szükségességét jelzi szelektív hulladékgyűjtéshöz elektromos és elektronikus berendezések.

2. Termék jelöljük meg így, nem szabad szabványos konténerekkel együtt a többi hulladékkól.

3. Ezek a termékek lehetnek ártalmasak a környezetre, és ezért különleges feldolgozási módok, hasznosítási, újrahasznosítási és semlegesítés.

## CZ Infracrvený pohybové čidlo BRAVO SR36

**Bezpečnostní instrukce**

1. Instalace a elektrické připojení musí provést kvalifikovaný elektrikář!

2. Je nutné odpojit napájení před montáží, demontáží, připojení či služby!

**Představení**

Snímač BRAVO SR 36 zapne nebo automaticky vypne světla, s ohledem na infračervené záření z lidského těla jako řídicí signál, který aktivuje osvětlení. Snímač automaticky rozpozná den a noc. Tento produkt je vhodný pro použití v interiéru.

Před zahájením práce si pečlivě přečtete tento návod a dodržujte bezpečnostní pokyny.

**Technické specifikace**

- Provozní teplota: -20 až +40 ° C;

- Krytí: IP 20

- Napájení: 220-240 V / AC;

- Power frekvence: 50 / 60Hz;

- Pracovní vlhkost: <93% RH

- Okolní osvětlení: <3-2000 Lux / nastavitelná /

- Jmenovitý zatížení: 2000W pro žárovky a 1000W LED lamp;

- Časové prodlévání: - Min.10 sec ± 3 sec. / Max.15 min. ± 2 minuty.

- Rozsah detekce: 360 °

- Detekční vzdálenost: max. 6 metrů (<24 ° C)

- Instalční výška: 2,2 - 4 m

- Detekce rychlost pohybu: 0,6 - 1,5m / sec.

**Instalace:**

**Důležité:** Senzor detekuje změny teploty v sredata. Nedošlo k jeho montáží do blízkosti zdrojů tepla, reflexní povrchy, klimatizačních systémů, stejně jako snadno pohyblivé objekty, které se pohybují v důsledku proudění vzduchu.

- Vypněte napájení!

- Ujistěte se, že přístroj nemůže být zapnut!

- Odstraňte horní kryt un-vinuti proti směru hodinových.

- Připojte podle schématu na konci tohoto návodu;

- Nainstalujte základnu pomocí nafuknutý šroub na zvoleném povrchu;

- Instalujte horní kryt čidla, zapnutí a testování;

**Test**

- Slide TIME knoflík proti směru hodinových ručiček do polohy miňnala S / 10./, Posunutím LUX směru hodinových ručiček do maximální polohy / slunce /.

- Zapněte snímač a připojené lampy nebude mít signál na začátku. Po 30s zahřát senzor může začít pracovat. V případě, že snímač přijímá indukční signál, bude se světlo roz

3 LUX / темнота / датчик будет работать. Если нет сигнал индукции, датчик выключится через 10 секунд.

**Важно:** Если датчик тестируется в день, ключ LUX должен быть на позиции солнца, в противном случае она не будет работать. Если лампа подключена к датчику более 60 Вт, расстояние между датчиком и лампой должно быть не менее 60 см.

#### Поддержание чистоты окружающей среды:

1. Просьба утилизировать компоненты упаковки в отдельных контейнерах, предназначенных для материала.

2. Перед тем как выбросить продукт, обратитесь к импортеру / поставщику или следовать инструкциям из организации, занимающихся утилизацией отходов в вашем районе.

**Относится к продуктам с символом WEEE (контейнер для отходов пересекла):**

1. WEEE обозначение указывает на необходимость раздельного сбора отходов электрического и электронного оборудования.

2. Продукты отмеченные таким образом, не следует выбрасывать в стандартных контейнерах наряду с другими видами отходов.

3. Эти продукты могут быть вредны для окружающей среды и, следовательно, требуют специальных форм обработки, утилизации, переработки и обезвреживания.

### ALB Mocioni Infrared sensor BRAVO SR36

#### Udhëzime Siguria

1. Instalimi dhe lidhja elektrike duhet të bëhet nga një electricisti të kualifikuar!

2. Kjo është e detyrueshme për të shkëputur furnizimin me energji elektrike para instalimit, çmontimin, lidhje ose shërbimit! **Prezantim**

Sensori BRAVO SR 36 kthehet në ose off dritat automatike, duke marrë parasysh rrezatimin infra të kuq nga trupi i njeriut, si një sinjal kontrolli që shkakton ndriçim. Sensor automatikisht zbulon ditë e natë. Produkti është i përshtatshëm për përdorim të brendshëm.

Përpara fillimit të punës, lexoni me kujdes këtë manual dhe të ndiqni këto udhëzime të sigurisë.

#### Specifikimet teknike

- Temperatura punës: -20 në + 40 ° C;

- Mbrojtja Ingress: IP 20

- Furnizimi me energji elektrike: 220-240V / AC;

- Fuqia Frekuenca: 50 / 60Hz;

- Lagështia punës: <93% RH

- Ndriçimi Ambient: <3-2000 Lux / rregullueshme /

- Vlerësuar load: 2000W për llambat inkandeshente dhe 1000W e llambat LED;

- Vonesa Time: - min.10 sec ± 3 sec. / Min Max.15. ± 2 min.

- Zbulimi varg: 360 °

- Zbulimi Distance: max. 6 metra (<24 ° C)

- Lartësia Instalimi 2.2 në 4 m

- Zbulimi Moving Speed: 0,6-1,5 m / sec.

#### Instalimi:

**E rëndësishme:** The sensor të zbuluar ndryshimet e temperaturës në sredata. Montimet e saj në afërsi të burimeve të nxehtësisë, sipërfaqet reflektuese, ajër të kondicionuar sistemeve, si dhe për objekte të lehtë të luajtshme e cila lëvizë si rezultat i rrezdhës së ajrit.

- Turn off furnizimit me energji elektrike!

- Sigurohuni që pajisja nuk mund të jetë e hapur!

- Hiqni mbulesën e lartë nga un-dredha në kundër drejtimit orë.

- Lidhu sipas diagram në fund të manualit;

- Instaloni bazë duke përdorur një vidë të fryra mbi sipërfaqen e zjedhur;

- Install mbulesën e lartë e sensor, kaloni në dhe test;

#### Prové

- Slide TIME knob anti-clockwise në pozicionin minimal / 10sec /

Slide LUX çelës clockwise në maksimum / pozita / dielli.

- Turn pushtet, sensor dhe llamba e bashkangjitur nuk do të ketë sinjal në fillim. Pas 30 ngrohë deri sensor mund të fillojë punën.

Në qoftë se sensor merret sinjal inдукcion, llamba do të kthehet më. Nëse nuk ka sinjal tjetër është marrë në 10 sekonda drita do të kthehet off.

- Slide LUX anti-clockwise në pozicionin minimal 3. Nëse drita e ambientit është më shumë se 3 LUX, sensor nuk do të punojë, kështu që është llamba. Nëse lightt ambientit është më pak se 3 LUX / errësirë / sensor do të punojnë. Nëse nuk ka sinjal inдукcion, sensor do të fiket në 10 sekonda.

**E rëndësishme:** Nëse sensor testohet në ditës, LUX kryesore duhet të jetë në pozicion dielli, përndryshe ajo nuk do të funksionojë. Nëse llamba e lidhur me sensor është më shumë se 60W, distanca në mes të sensor dhe llambe duhet të jetë të paktën 60 cm.

#### Mbajtja e mjedisit të pastër:

1. Ju lutemi hidhni komponentët paketimit në kontejnerë të veçantë, të destinuara për materialin.

2. Para se të hidhni produktin, kontaktoni importues / furnizues ose ndiqni udhëzimet nga organizatat që merren me shfrytëzimin e mbeturinave në zonën tuaj.

**Të bëjë me produktet që mbajnë WEEE simbol (enë të mbeturinave të kaluar):**

1. WEEE përcaktim tregon nevojën për grumbullim e diferencuar e pajisjeve elektrike dhe elektronike të mbeturinave.

2. Produktet e shënuar në këtë mënyrë, nuk duhet të hidhen në enë standarde, së bashku me llojet e tjera të mbeturinave.

3. Këto produkte mund të jenë të dëmshme për mjedisin dhe për këtë arsye kërkohet forma të veçanta të përpunimit, shërim, riciklimin dhe neutralizimi.

### GR Υπερυθρες αισθητήρα BRAVO SR36

#### Οδηγίες ασφαλείας

1. Εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να γίνει από έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο!

2. Είναι υποχρεωτικό να αποσυνδέσετε την παροχή ρεύματος πριν από την εγκατάσταση, την αποσυρμολόγηση, τη σύνδεση ή την υπηρεσία!

#### Παρουσίαση

Η αισθητήρας BRAVO SR 36 ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τα φώτα αυτόματα, λαμβάνοντας υπόψη την υπέρυθρη ακτινοβολία από το ανθρώπινο σώμα, όπως ένα σήμα ελέγχου, το οποίο ενεργοποιεί το φωτισμό. Ο αισθητήρας ανιχνεύει αυτόματα την ημέρα και τη νύχτα. Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Πριν από την έναρξη των εργασιών, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας.

#### Τεχνικές προδιαγραφές

Θερμοκρασία εργασίας :-20 έως + 40 ° C

- Βαθμός προστασίας: IP 20

- Τροφοδοσία: 220-240V / AC

- Συχνότητα ισχύς: 50 / 60Hz?

- Υγρασία εργασίας: <93% RH

- Ατμοσφαιρικός φωτισμός: <3-2000 Lux / ρυθμιζόμενα /

- Ονομαστικό φορτίο: 2000W για λαμπτήρες πυρακτώσεως και 1000W των λαμπτήρων LED

- Χρόνος καθυστέρησης: - Min.10 sec ± 3 δευτ. / Max.15 min. ± 2 λεπτά.

- Εύρος ανίχνευσης: 360 °

- Ανίχνευση Απόσταση: max. 6 μέτρα (<24 ° C)

- Ύψος εγκατάστασης: 2,2 - 4 m

- Ανίχνευση ταχύτητα κίνησης: 0,6-1,5 m / sec.

#### Εγκατάσταση:

**Σημαντικό:** Ο αισθητήρας ανιχνεύει τις αλλαγές της θερμοκρασίας στη sredata. Αποφύγετε την τοποθέτηση του στην περιοχή των πηγών θερμότητας, ανακλαστικές επιφάνειες, συστήματα κλιματισμού, καθώς και για να μπορεί να μετακινήθει εύκολα τα αντικείμενα που κινούνται ως αποτέλεσμα της ροής του αέρα.

- Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος!

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί!

- Αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα από un-τύλιγμα σε αντίθετα προς την κατεύθυνση του ρολογιού.

- Σύνδεση σύμφωνα με το διάγραμμα στο τέλος του εγχειριδίου?

- Τοποθετήστε τη βάση με τη χρήση ενός φουσκωμένου βίδα στην επιλεγμένη επιφάνεια?

- Τοποθετήστε το επάνω κάλυμμα του αισθητήρα, ενεργοποιήστε την και δοκιμή?

#### Δοκιμή

- Σύρετε το κουμπί ΧΡΟΝΟΥ αριστερόστροφα για να minilana θέση / 10sec /. Σύρετε LUX κουμπί δεξιόστροφα στη θέση μέγιστης / ήλιο /.

- Ενεργοποιήστε την ισχύ, ο αισθητήρας και το συνημμένο λάμπα δεν θα έχει σήμα στην αρχή. Μετά 30 ζεσταθεί ο αισθητήρας μπορεί να ξεκινήσει τις εργασίες. Αν ο αισθητήρας λαμβάνει το σήμα διέγερσης, η λυχνία θα ανάψει. Αν δεν υπάρχει άλλο σήμα λαμβάνεται σε 10 δευτερόλεπτα, το φως θα σβήσει.

- Διαφάνεια LUX αριστερόστροφα στην ελάχιστη θέση 3. Εάν το φως του περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη από 3 LUX, ο αισθητήρας δεν θα λειτουργήσει, έτσι είναι η λάμπα. Αν περιβάλλοντος lightt είναι μικρότερη από 3 LUX / σκότους / αισθητήρα θα λειτουργήσει. Εάν δεν υπάρχει σήμα επαγωγής, ο αισθητήρας θα σβήσει σε 10 δευτερόλεπτα.

**Σημαντικό:** Αν ο αισθητήρας έχει δοκιμαστεί μέσα στην ημέρα, το κλειδί LUX θα πρέπει να είναι σε θέση ήλιο, αλλάς δεν θα λειτουργήσει. Αν η λυχνία συνδεδεμένη με τον αισθητήρα είναι μεγαλύτερη από 60W, η απόσταση μεταξύ του αισθητήρα και του φανού πρέπει να είναι τουλάχιστον 60 εκατοστά.

**Κρατώντας το περιβάλλον καθαρό:**

1. Παρακαλούμε να απορρίψετε τα συστατικά της συσκευασίας σε ξεχωριστά δοχεία, τα οποία προορίζονται για το υλικό.

2. Πριν από τη διάθεση του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον εισαγωγέα / προμηθευτή ή ακολουθήστε τις οδηγίες από τις οργανώσεις που ασχολούνται με την αξιοποίηση των αποβλήτων στην περιοχή σας.

**Αναφέρεται σε προϊόντα που φέρουν το σύμβολο ΑΗΗΕ (δοχείο απορριμμάτων σταυρωμένα):**

1. Ονομασία ΑΗΗΕ δείχνει την ανάγκη για ξεχωριστή συλλογή των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

2. Τα προϊόντα που επισμαίνονται με αυτό τον τρόπο, δεν θα πρέπει να απορρίπτονται από τα τυποποιημένα εμπνευματοκείμενα μαζί με άλλα είδη αποβλήτων.

3. Αυτά τα προϊόντα μπορεί να είναι επιβλαβής για το περιβάλλον και ως εκ τούτου απαιτούν ειδικές μορφές επεξεργασίας, ανάκτησης, ανακύκλωσης και εξουδετέρωση.

FIG. 1

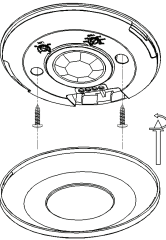


FIG. 2


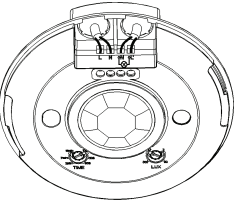


FIG. 3

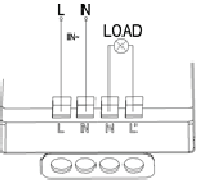

Order Code	Item Reference	Barcode
VIV003783	BRAVO SR36	3800228024362

#### Благодарим Ви, че избрахте продукт VIVALUX.

Thank you for choosing a VIVALUX product.

#### Vielen Dank für die Wahl eines VIVALUX Productes.

Merci d'avoir choisi le produit VIVALUX.

#### Grazie per aver scelto un prodotto VIVALUX.

Gracias por elegir un producto VIVALUX.

#### Ви благодариме за изборот VIVALUX производ.

Hvala na odabiru proizvoda VIVALUX.

#### Хвала на избору VIVALUX производ.

#### Vă mulțumim pentru alegerea produselor VIVALUX.

Köszönjük, hogy egy VIVALUX termék.

#### Дěkujeme, že jste si vybrali produkt VIVALUX.

Hvala, ker ste izbrali izdelek VIVALUX.

#### Đakujeme, že ste si vybrali produkt VIVALUX.

Спасибо, что выбрали VIVALUX продукт.

#### Falemlinderit për zgjedhjen e një produkt VIVALUX.

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή VIVALUX προϊόν.

Viva Ltd.

27A Banskо shose Str.

8800Sliven BULGARIA

